


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
 この製品は組立式になっております、パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立てて下さい。
 ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書を大切に保存して正しくお使い下さい。

用意していただくもの・・・手袋（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。）・プラスドライバー


SANWA SUPPLY

完成図

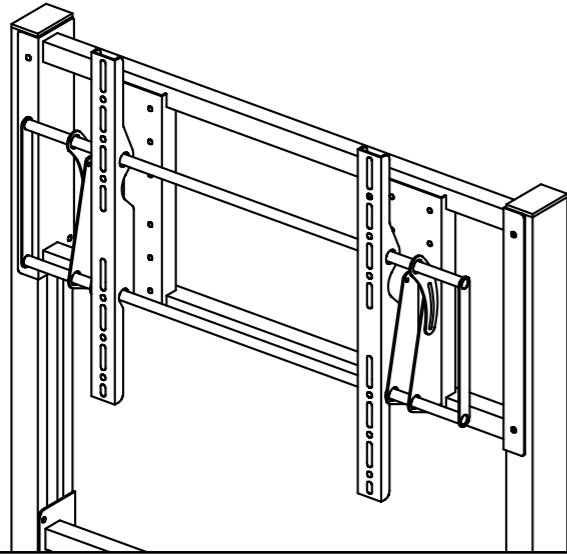


組み立てる前に：取付けるプラズマディスプレイの背面にある壁面などへ取付ける際のナットの位置をあらかじめ調べてから組立を始めてください。
 又、ディスプレイを取付ける際には3人以上の大人の方が行ってください。


組立て部品

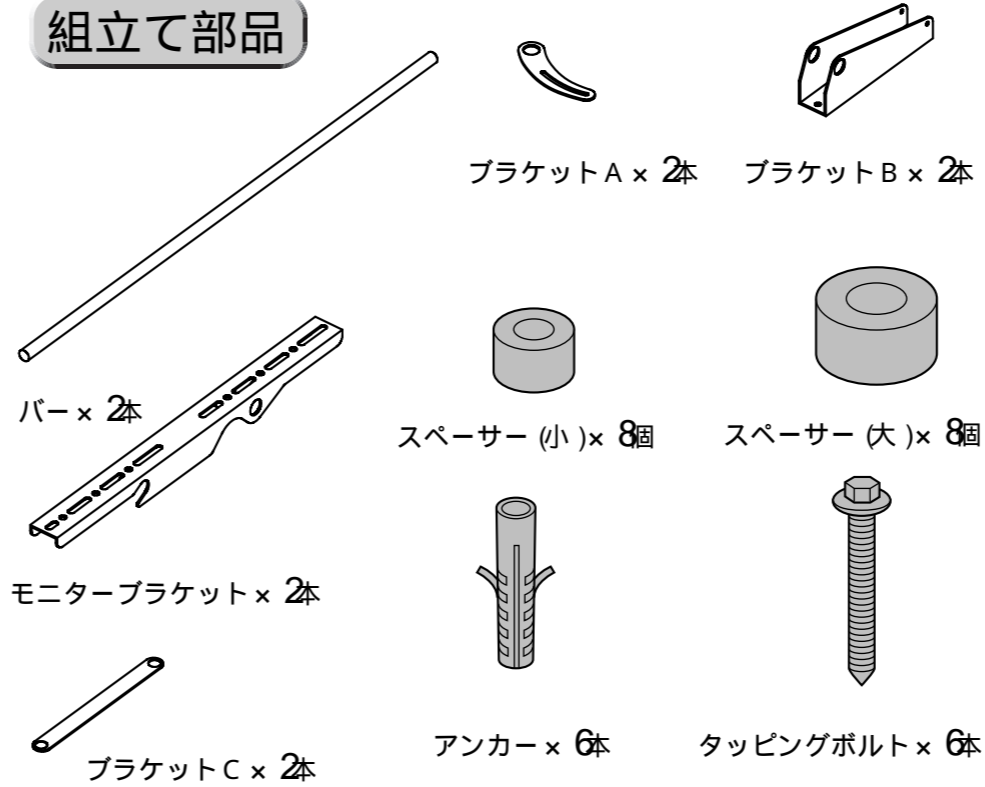


使用小部品

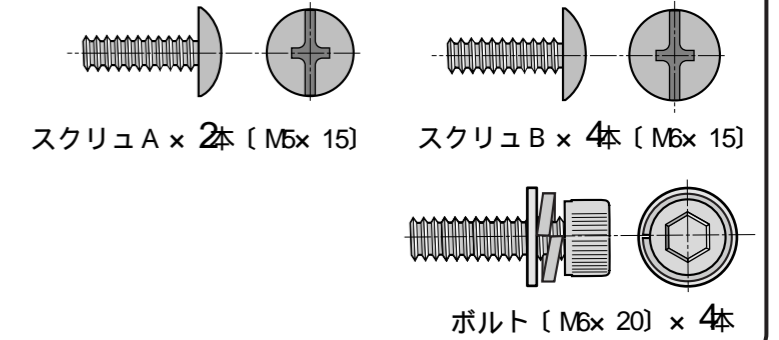

プラズマディスプレイ取り付け例 (参考)

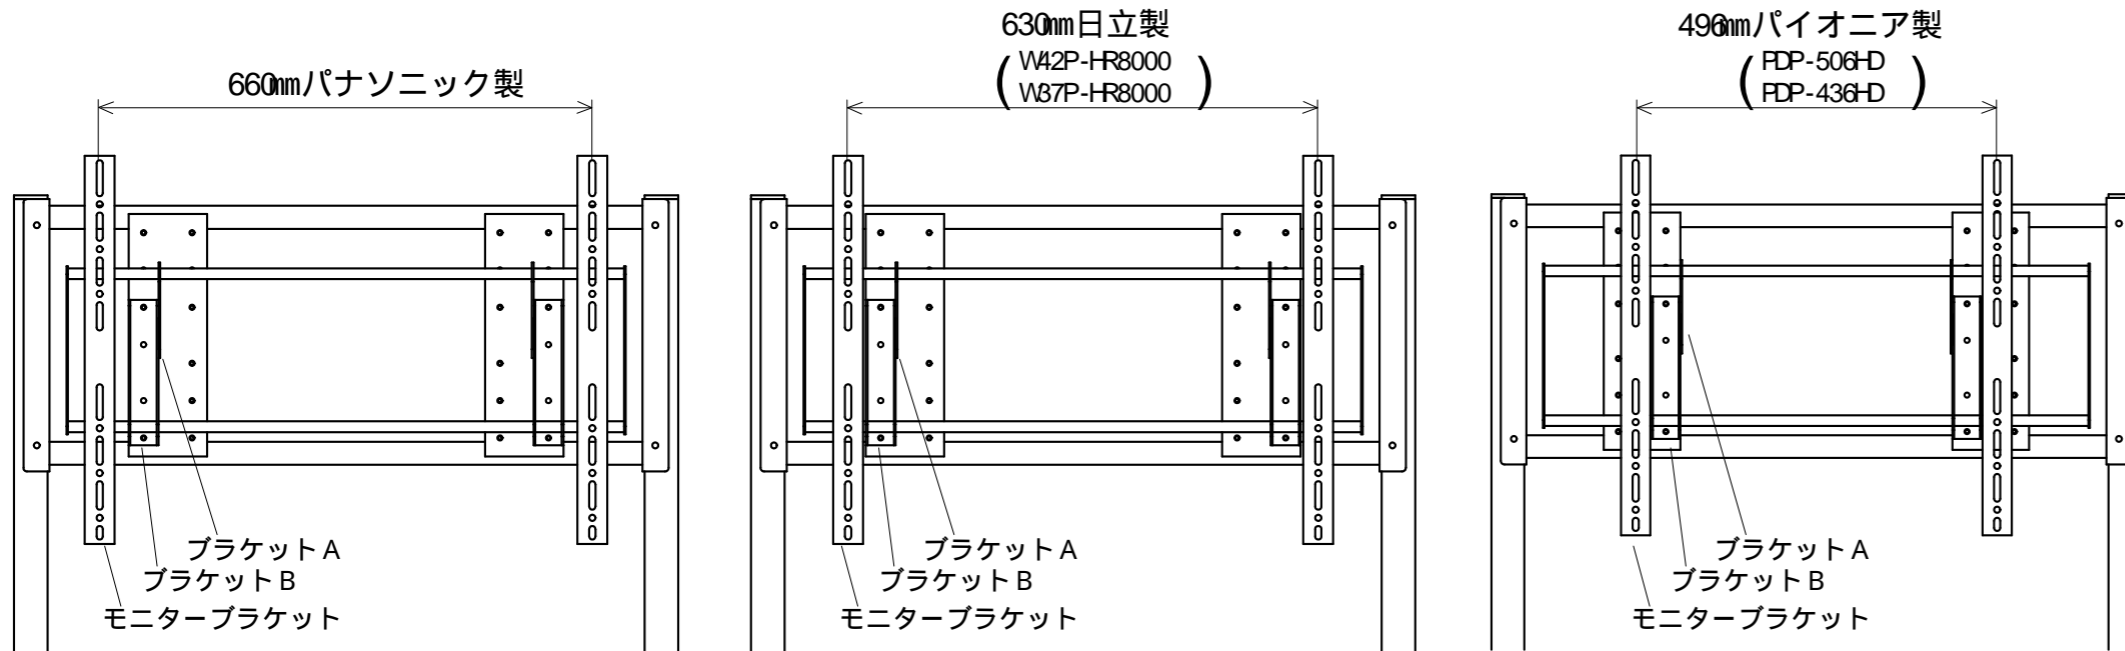

モニター取付けボルト

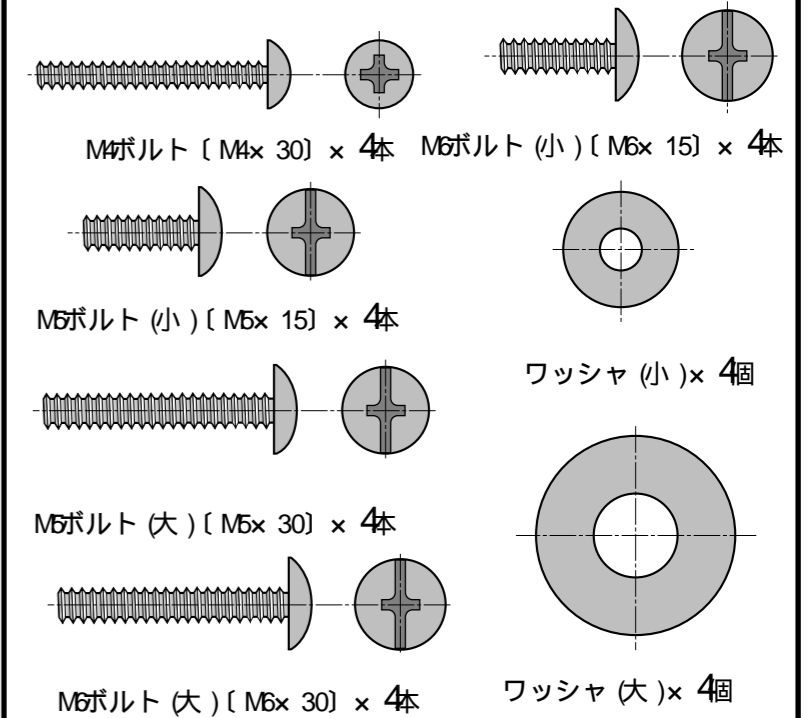


ボルトが最後まで締まらない、またはボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分にご注意のうえ、市販の適切なボルト類をご用意ください。

(2006年1月当社調べ)


1

CR - PL 1のマウントフレームにブラケットBをボルトで結合します。バーを通します。

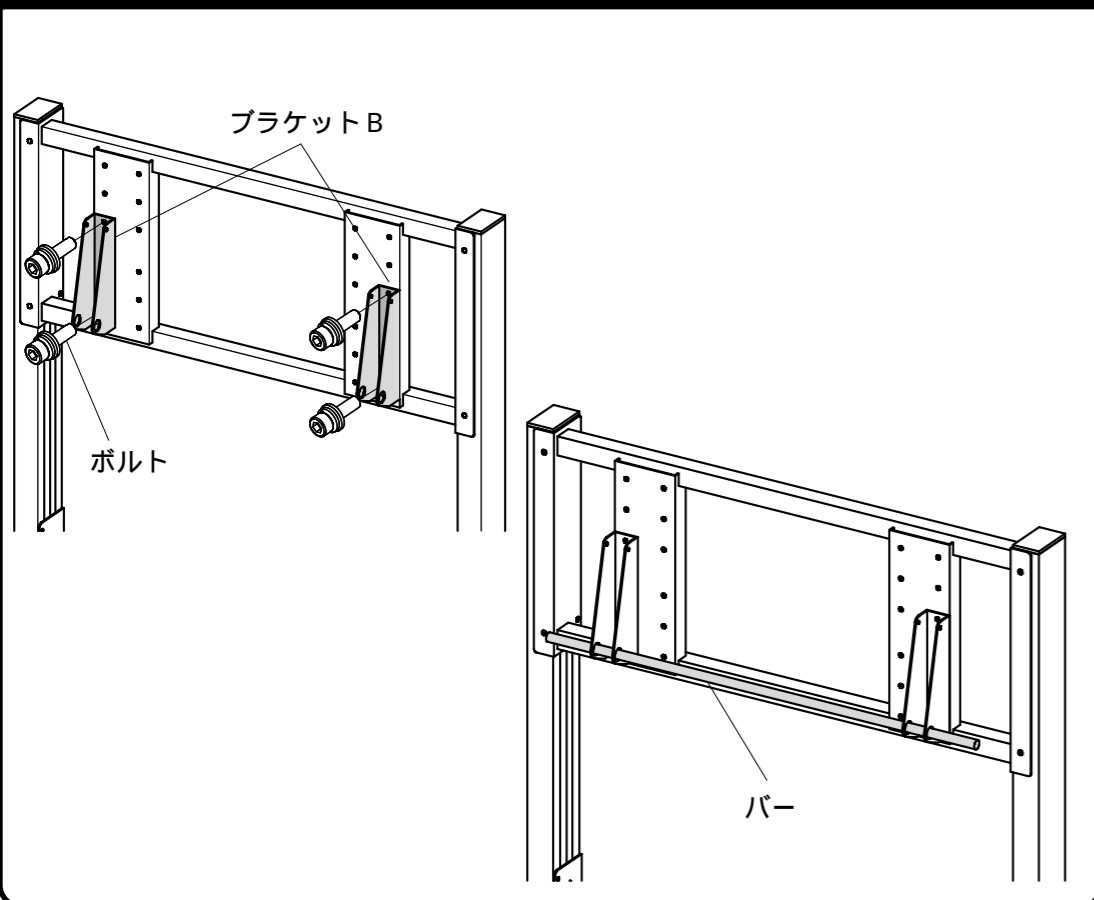


2

バーにブラケットA、モニターブラケットを差し込みます。モニターブラケットにディスプレイをボルトで結合します。

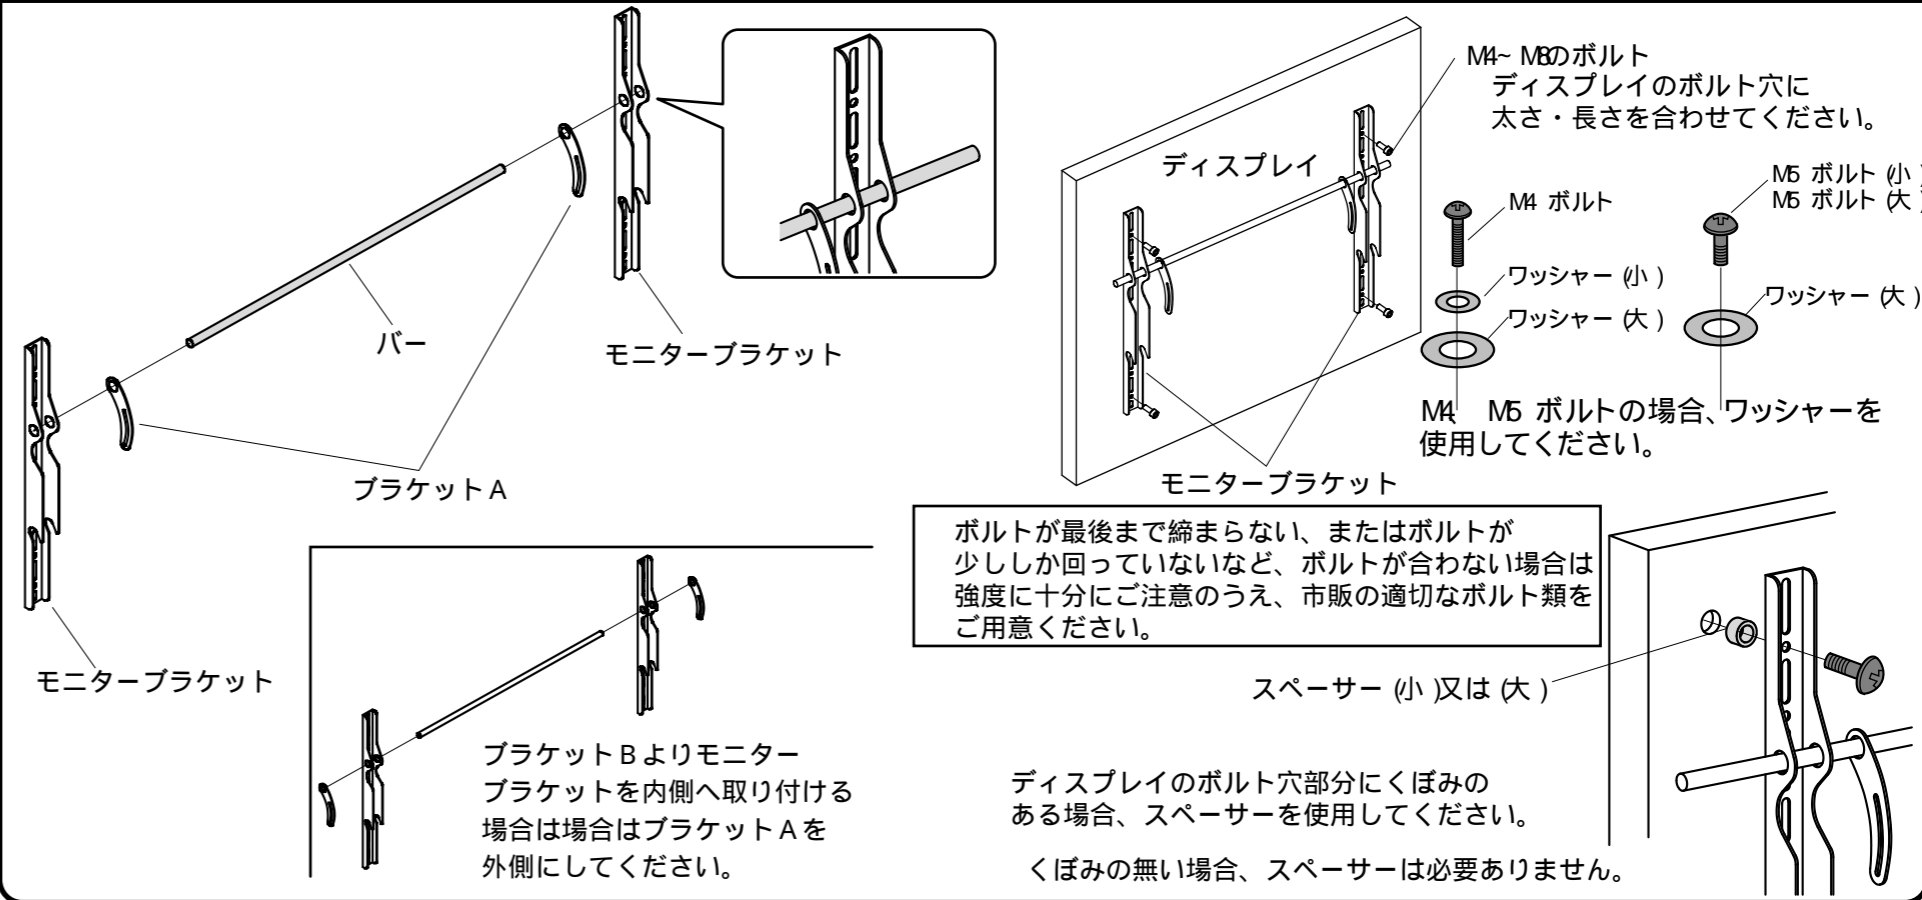


3

モニターブラケットの下側の切り込みをCR - PL 1側に取り付けたバーに引っ掛けます。



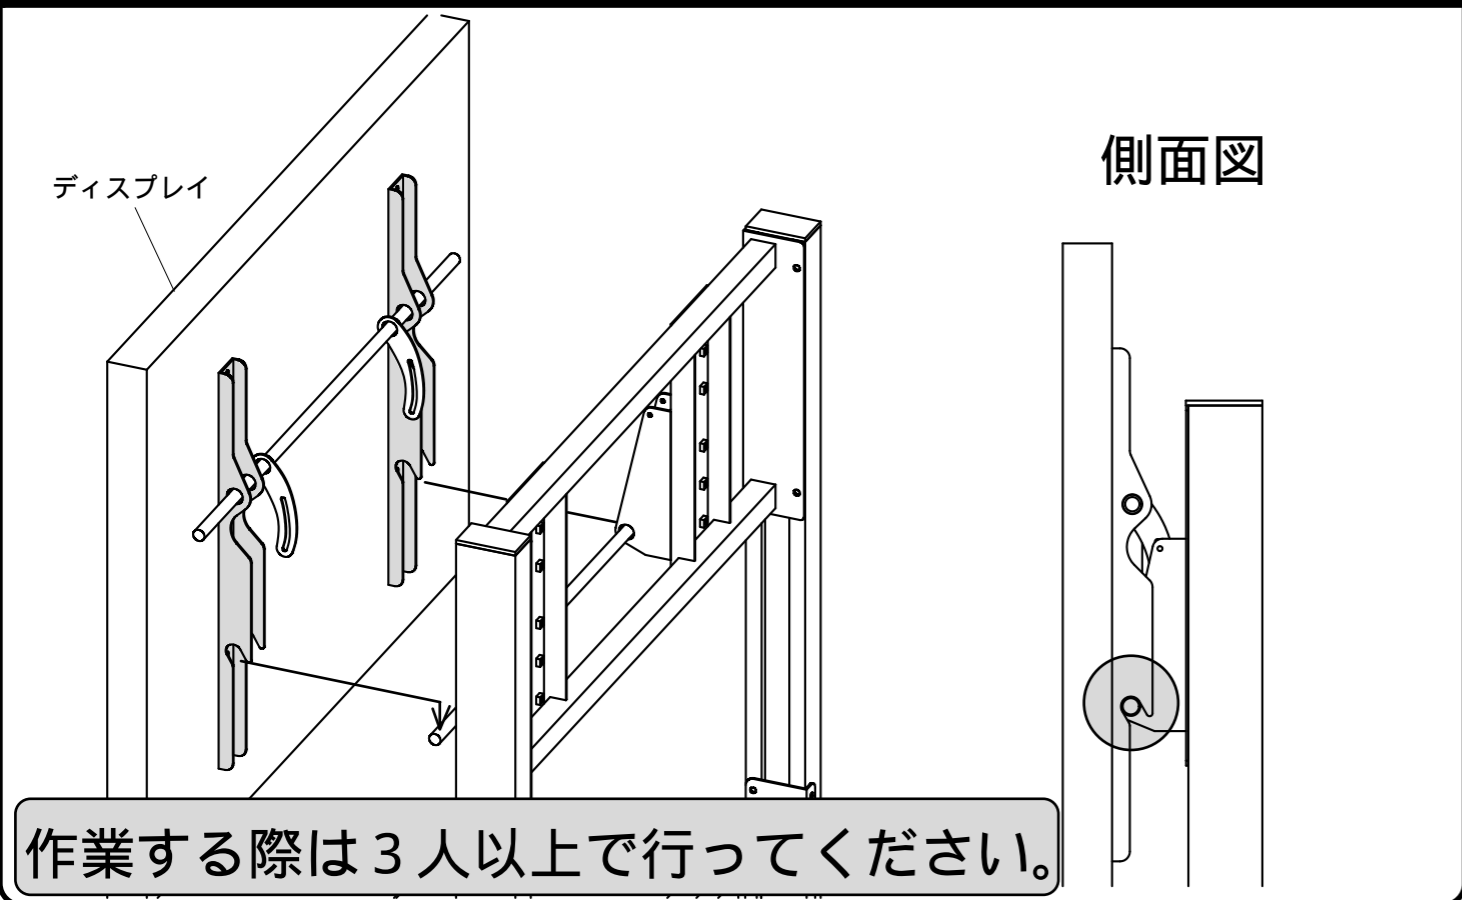


4


ディスプレイの角度を調整し、裏側からブラケットA、BをスクリュAで結合します。

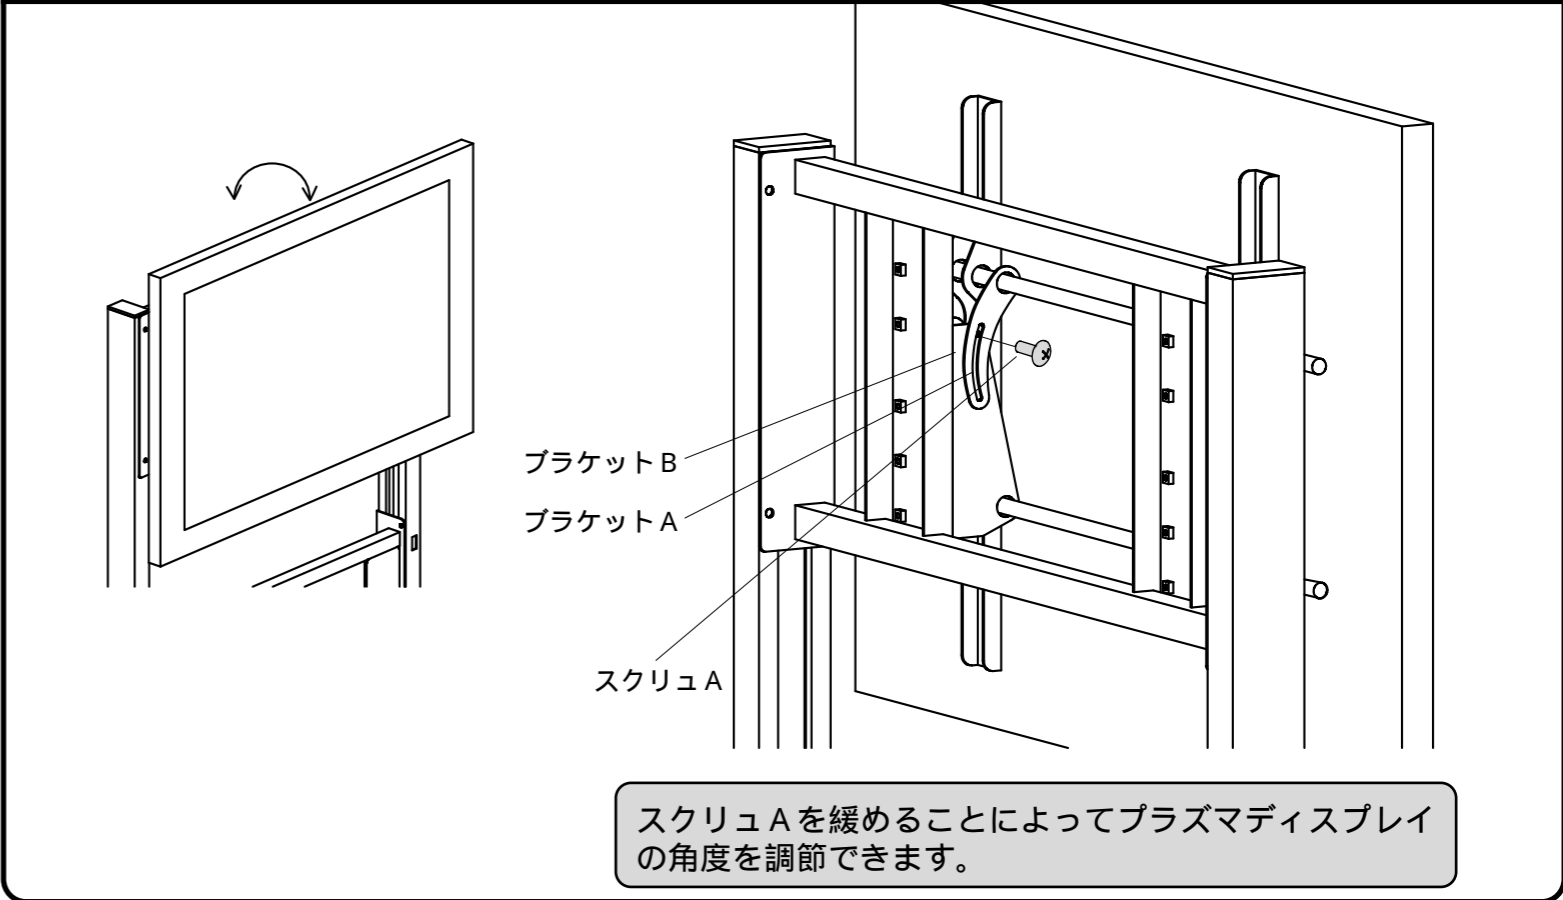



5 バーの両端をブラケットCを使ってスクリュBで結合します。

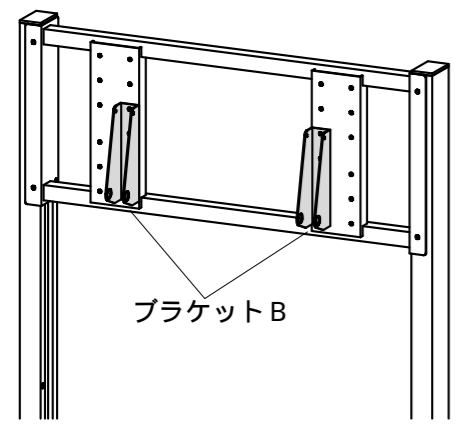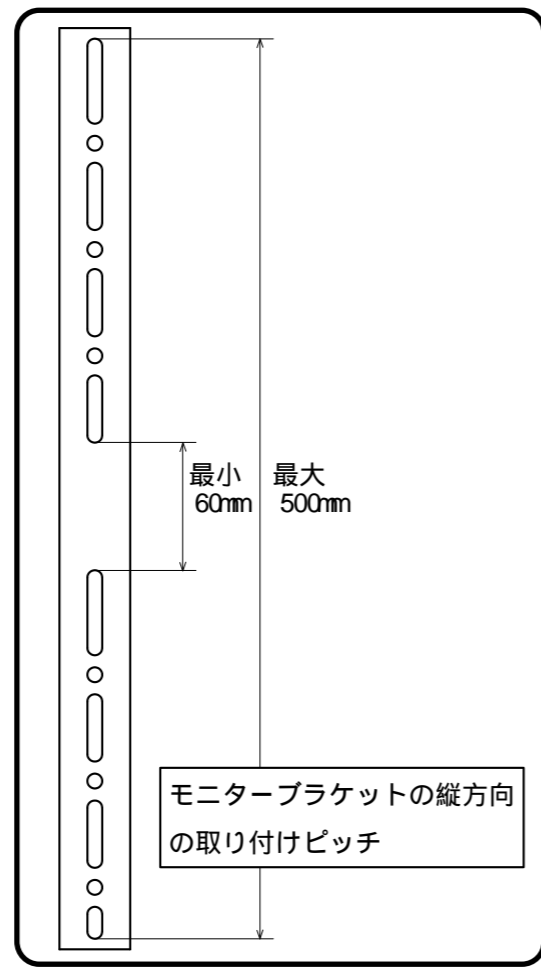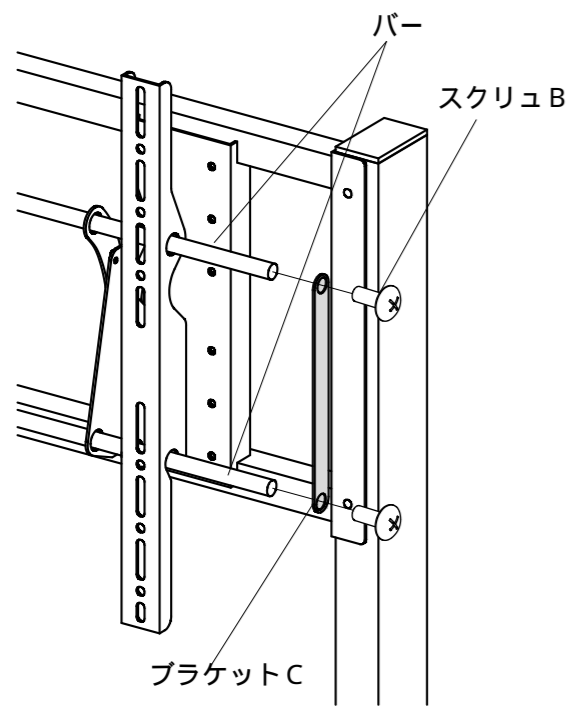

ブラケットBをマウントフレームの内側のネジ穴に取付けた場合の横方向の取り付けピッチ

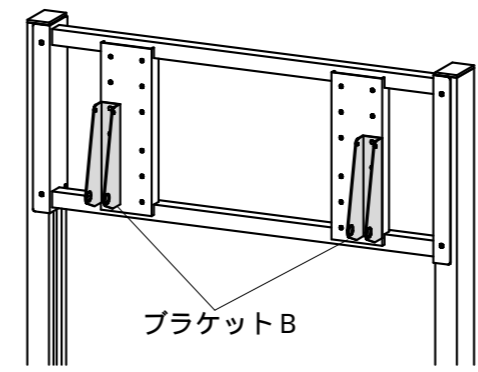

ブラケットBをマウントフレームの外側のネジ穴に取付けた場合の横方向の取り付けピッチ

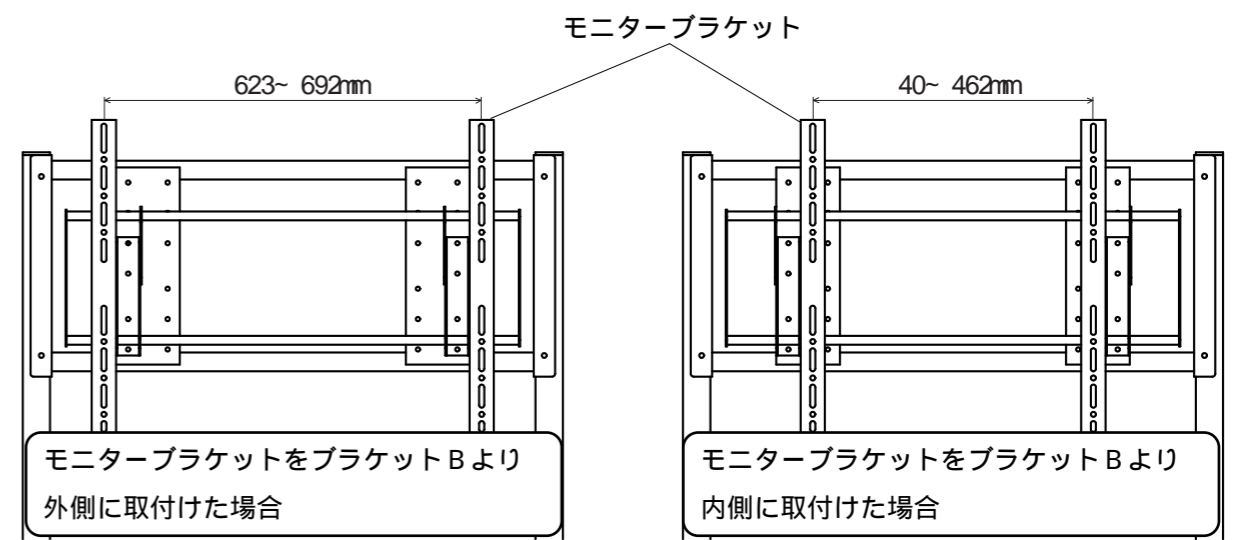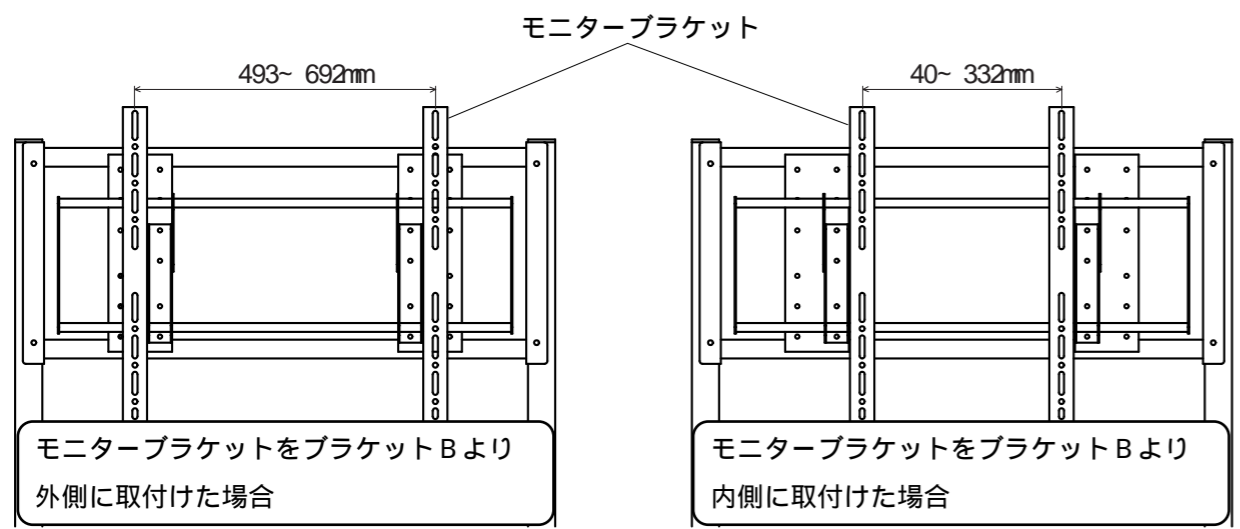

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
 ☎086-223-3311 FAX086-223-5123
 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
 ☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033