



新方式パソコン連動タップ取扱説明書


この度はパソコン連動タップをお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用になられるデスクトップパソコンに最適な感度で設定できるパソコン連動タップです。
パソコンを替えてタップの連動動作に不具合が発生しても、感度設定を行なうことにより使用することができます。

本タップの性能を十分に発揮させ効果的にご利用いただくため、ご使用前には、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

本説明書をお読みになった後は、いつでも必要なときにご覧になれるように保管しておいて下さい。

1.各部の名称

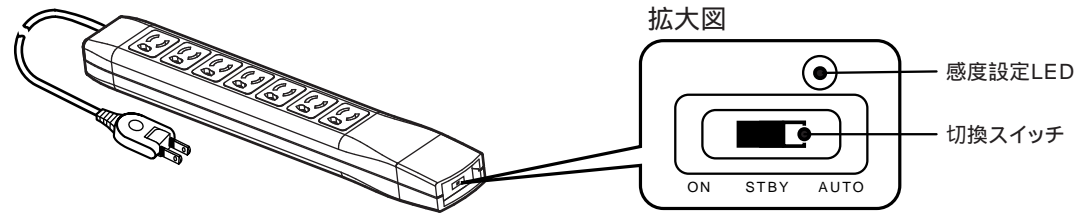

図の製品はTAP-MG37REMです

設定のスイッチはペンの先などで移動させて下さい。DIPスイッチが奥にあるので手では動かさません。


2.ご使用になる前に

- (1) 本タップはデスクトップパソコン専用です。ノートパソコンには使用できません。
- (2) 本タップのパソコン口にパソコン以外を接続しないで下さい。
- (3) 消費電力が500Wを超えるパソコンには使用できません。
- (4) 合計1500W以下でご使用下さい。
- (5) 外付ハードディスク等のSCSI機器は連動口には接続しないで下さい。連動口はパソコン本体よりも若干遅れて起動するため、パソコンが認識しない場合があります。
- (6) 常時通電が必要な機器は連動口に接続しないで下さい。
- (7) 電源オフ時の消費電流が900mA以上のパソコン、または動作時の消費電流が100mA以下のパソコンには使用できません。
- (8) 電源オフ時と動作時の消費電流の差が100mA以下のパソコンには使用できません。
- (9) 上記条件を満たしている機器でも正常に連動しない場合があります。すべての機器の動作を保証するものではありません。

3.使用上の注意点

- (1) 感度設定時以外の通常使用時は切換スイッチを「AUTO」の位置で使用して下さい。
- (2) 感度設定時以外は切換スイッチを動かさないで下さい。万一スイッチを切換えてしまった場合には、それまで設定していた内容が変化し、正常な連動動作ができなくなります。その場合には6.の手順で再度感度設定を行って下さい。
- (3) パソコンを接続し、設定した後にコンセントからプラグを抜いたり、停電してしまった場合でも設定は消えずに残っています。設定を記憶している期間はおよそ10年です。
以下の場合は設定内容不定になったり、合わなくなる可能性がありますので、初めから設定をやり直して下さい。
 - ・記憶の設定途中でAUTOの位置にしないまま本タップのプラグをコンセントから抜いた場合、又は停電などにより電力を供給できなくなった場合。
 - ・設定後に別のパソコンを接続した場合。

4.接続例

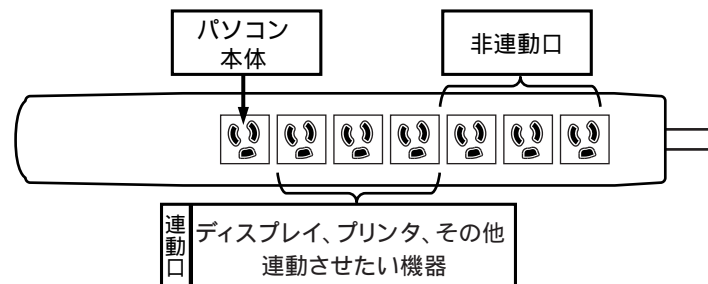

図の製品はTAP-MG37REMです

5.ご購入時の状態

ご購入時の感度はあらかじめ初期設定されております。

お客様のパソコンを4.の接続例に従い接続し動作させ、不具合なく動作する場合には、6.の感度設定を行う必要はありません。そのままご使用下さい。

(万一、連動しない等の現象が後日発生した場合は、6.の手順で再度感度設定を行なって下さい。)

6.感度設定


感度設定はモニターでパソコンの動作を確認しながら行う必要があります。

感度設定が終了するまでは、連動口は正常に連動動作しないため、モニターのプラグは、常時通電しているコンセントに接続して下さい。(モニターの電源がパソコン本体から供給されている場合や、モニター一体型のパソコンの場合は、そのままの状態でご感度設定を行なって下さい)

モニター以外の周辺機器は感度設定が終了するまで接続しないで下さい。


(1)感度設定の準備

本タップのプラグをコンセントに接続して下さい。また、パソコン本体のプラグを本タップのパソコン口に接続して下さい。

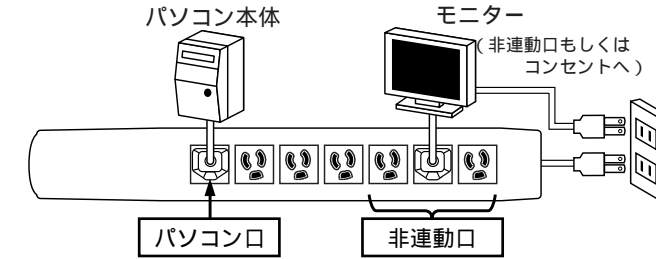


図の製品はTAP-MG37REMです

切換スイッチが「AUTO」の位置にあることを確認して下さい。





(パソコンの状態)

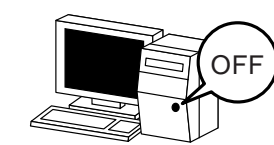


(2)電源オフ時電流の感度設定

パソコンの電源オフ時に切換スイッチを「STBY」の位置に切換え、若干遅れて感度設定LEDが点灯することを確認して下さい。

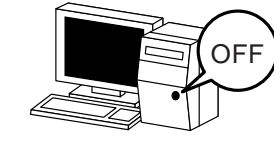



(3)動作時電流の感度設定

切換スイッチは「STBY」位置のままパソコンを起動し、デスクトップ画面の状態になってから、なおかつハードディスクにアクセスしなくなるまでお待ち下さい。





切換スイッチを「ON」の位置に切換え、感度設定LEDが点灯することを確認して下さい。感度設定LEDは一瞬消灯したのちに点灯します。

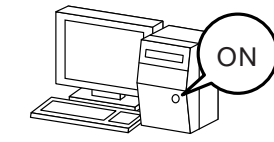


(4)感度設定の終了

切換スイッチを「AUTO」の位置に戻し、感度設定LEDが点灯することを確認してからパソコンを終了させて下さい。

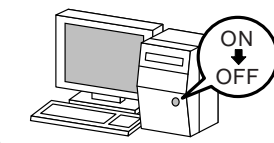

パソコンが終了した時に、感度設定LEDが消灯することを確認して下さい。

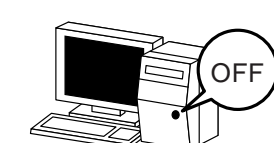

(5)接続

モニターのプラグを本タップの連動口に接続して下さい。(モニターの電源がパソコン本体から供給されている場合や、モニター一体型のパソコンの場合は、そのままの状態でご使用して下さい)

その他の周辺機器を4.の接続例に従い接続して下さい。

感度設定終了後の感度設定LEDは連動表示LEDとして機能いたします。(連動口が連動している時は点灯、連動していない時には消灯)